


|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>TK</b><br><b>3.3 MONTÁŽNÍ</b><br><b>POSTUPY</b><br><b>KOMÍNOVÉ SYSTÉMY</b> | Část: 3.3.3<br>Strana: 1/4<br>Datum vydání: 08.12.2016<br>Změna: |
| Vypracoval - autor, autoří: Roman Štumpf  |   |  |
| Připomínky, korektura: Miroslav Forstl  |   |  |
| Za aktuálnost odpovídá: Ing. Jaroslava Kislingerová                               |   |  |

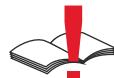

**Před zahájením montáže pečlivě čtěte tento návod**

Tento návod popisuje obecné zacházení a použití výrobků.  
Nenahrazuje detaily a požadavky na provedení stanovené v projektové dokumentaci.

## PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ KOMÍNOVÉHO SYSTÉMU

- Provoz spotřebiče můžete zahájit až po provedení revize spalinové cesty.
- Pro připojení spotřebiče na komín vždy použíte systémový adaptér.
- Na komínové těleso připojujte pouze schválené spotřebiče a kouřovody, které prokazatelně odpovídají zatížení komínového tělesa (palivo, teplotní třída, přirozený tah/přetlak...).
- Plocha průřezu kouřovodu nesmí být větší než plocha průřezu sopouchu.
- Spalinová cesta musí být v celé své délce čistitelná a kontrolovatelná.
- Spalujte pouze palivo schválené výrobcem spotřebiče.
- Při prvním zatopení udržujte nižší teplotu, aby se všechny materiály pomalu vysušily.
- Při dalším topení nesmí dojít k překročení teploty uvedené na identifikačním štítku.






## **UVEDENÉ BODY JSOU ČASTO PORUŠOVÁNY PŘIPOJOVÁNÍM PROVIZORNÍCH TOPIDEL V PRŮBĚHU STAVBY A SPALOVÁNÍM STAVEBNÍCH ODPADŮ !!!**

- Do komínového tělesa je zakázáno jakkoliv zasahovat (např. elektrorozvody, osazování antén apod). Na komín lze připevnit pouze uzemnění a schválené komínové příslušenství (stříšky, hlavice, lapače jisker...). Při montáži těchto dílů postupujte tak, aby nedošlo k poškození komínu.
- Část komínu, která je vně budovy musí být opatřena povrchovou úpravou zamezující pronikání vlhkosti.
- Dbejte na pravidelné čištění a kontroly spalinové cesty minimálně v intervalech dle nařízení vlády č. 91/2010.



### **Základní zásady pro montáž komínu:**



- Komín musí být postaven na odpovídající základové konstrukci (obr. 9 - zadní strana).
- Umístění a typ komínu musí odpovídat požadavkům norem a předpisů.
- Komínové těleso musí být vzdáleno min. 50 mm od hořlavých stavebních materiálů.
- Otvory ve stropních konstrukcích musí být svisle přesně nad sebou a s dostatečnou vůlí.
- Spáru mezi komínem a stropní konstrukcí je nutné vyplnit pružným nehořlavým materiálem (např. kamennou vlnou). **Zásadně nesmí dojít k vylití betonem, nebo k vyložení polystyrenem !**
- Zdění všech komínových tvárníc provedte lepidlem KOM 19 a k lepení keramických vložek použijte kyselinovzdorný tmel PLEWA dle návodu na přípravu tmelu (součást balení tmelu, nebo viz. zadní strana tohoto návodu).
- Po celou dobu montáže kontrolujte rovinost komínu latí a vodováhou.
- Komínová izolace musí doléhat ve svislých i vodorovných spojích těsně na sebe !

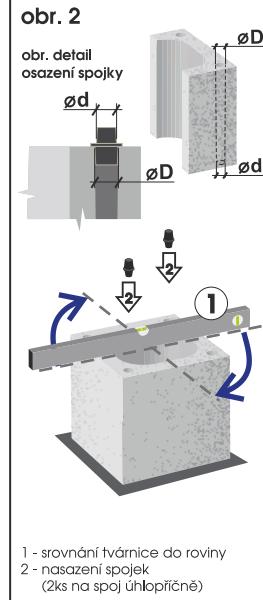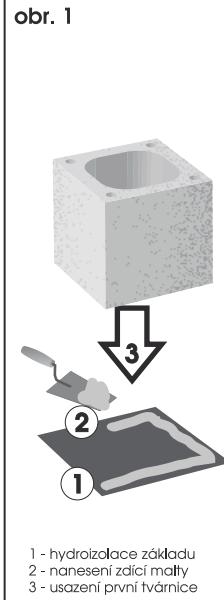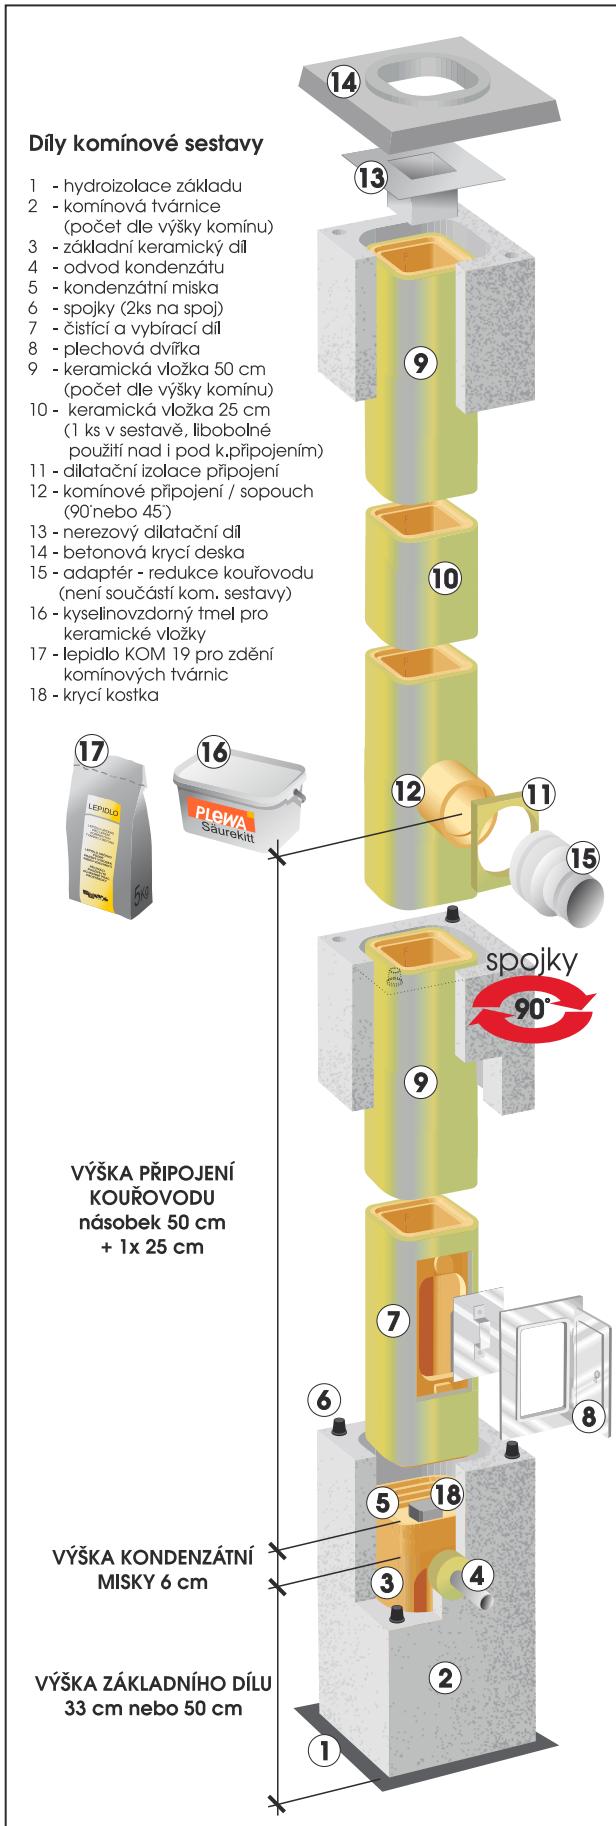

#### Založení komínového tělesa

- Před založením je potřeba provést izolaci proti vlhkosti (obr.1).  
*Pokud je již první metr komínu objednán jako hotový „Základový komínový díl“, pokračujte v montáži komínu vložkami a izolací nad čisticím dílem* (obr. 6).

- První tvárnici osadte do maltového lože a znivelujte ve všech směrech (obr.2). Osadte spojky do první tvárnice dle vyobrazeného detailu.

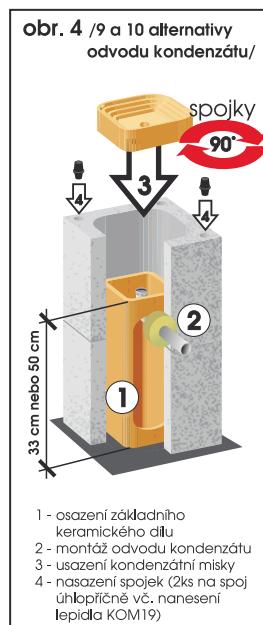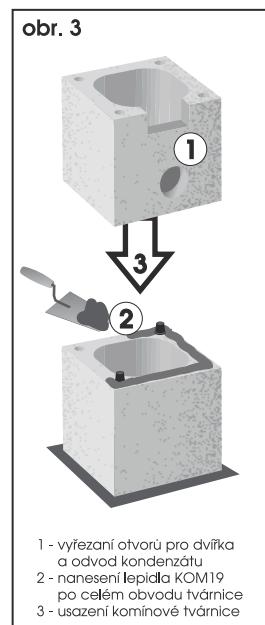

- keramický základní díl vložte na připravený základ do první komínové tvárnice (obr.4).

#### Odvod kondenzátu a srážkové vody

Kondenzát a srážková voda, které jsou zachyceny v kondenzátní misce, jsou odváděny pomocí armatur. Ty jsou, společně s kondenzátní miskou a krycí kostkou, součástí balení soupravy pro odvod kondenzátu.


#### Standardní provedení PLEWA Classic S:

Armatury vyvedete přes základní díl do boku (obr. 4). Pro prostup tvárnící vyřízněte otvor o průměru 10 cm a osadte pěnovou průchodku. Po té osadte kondenzátní misku (napojit na armaturu).

- Další možné varianty odvodu kondenzátu s doplňkovým příslušenstvím jsou uvedeny na obr. 10 a 11 na zadní straně návodu.

**Z důvodu možného hromadění srážkové vody se nedoporučuje vývod kondenzátu zaslepit !!!**

**obr. 5**

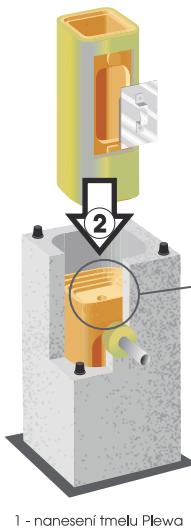

! Návod na přípravu tmelu pro lepení keramických vložek naleznete na zadní straně tohoto návodu, nebo v balení kyselinovzdorného tmelu.

**SHODNÝM ZPŮSOBEM  
POKRAČUJTE S VÝSTAVBOU  
KOMÍNU V CELÉ JEHO VÝŠCE**

**POZOR ! KERAMICKÉ VLOŽKY SESAZUJTE PO SMĚRU STĚKÁNÍ VODY.**


#### Čisticí a vybírací díly, komínová dvířka

- Na kondenzátovou misku naneste tmel (obr. 5 - detail) a osadte keramický díl s vybíracím otvorem a dvířky (obr. 5).
- Na dno mísky je vhodné vložit PE folii, aby při dalším lepení nedošlo k zanesení vývodu.
- Osadte další tvárnici, ve které nejprve vyřízněte otvor (nebo část otvoru) pro vnější vybírací dvířka.
- Vybírací dvířka (obr. díly kom.sestavy poz. 8) montujte až po omítce komínu.
- Stejně díly a postup použijte i v případě potřeby osazení čisticího a kontrolního otvoru v půdním nebo nadstřešním prostoru. Ze dvířka osadte do výšky 60 ÷ 120 cm od podlahy.
- Po dokončení komínu vycistěte kondenzátovou misku, vyjměte PE folii a na dno mísky osadte krycí kostku (obr. Díly kom. sestavy poz. 18). Ta chrání misku před poškozením při čištění komínu a zabraňuje padání větších částic do odvodu kondenzátu.

#### Montáž průběžné části komínu

- Tvárnice před nanesením lepidla zajistěte v rozích spojkami (křížem, vždy dvě na spoj). Otvary v tvárnících jsou vyrobeny do úkosu a proto mají v horní a spodní části jiný rozdíl (obr. 2 detail osazení spojky). Témto rozdílem odpovídá velikost spojek. Tvárnice tedy skládejte shodnou stranou nahoru.
- Komínové těleso je nutné kotvit k nosné konstrukci. Maximální vzdálenost mezi ukotvením je 5 m. Ukotvení musí umožňovat dilataci komínu. Pro kotvení ke krovu můžete použít sadu ocelového kotvení komínu (volitelný díl).

**obr. 6**

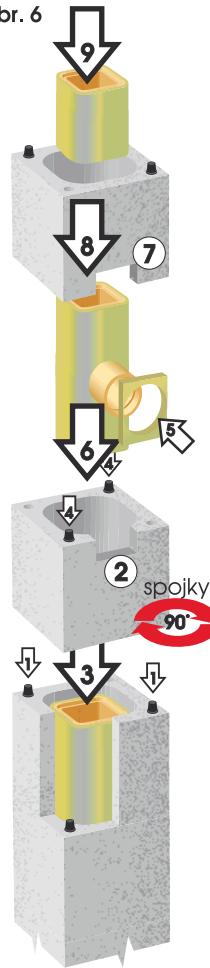

#### Komínové připojení (sopouch, T-kus)

- T-kus (90° nebo 45° dle objednání) (obr. díly kom.sestavy poz. 12) můžete osadit přímo na vybírací díl, nebo mezi tyto díly vložete jednu nebo více rour (25 cm nebo 50 cm poz. 9 a 10). Vždy dobré zvažte (případně se poradte s topenářem či křbařem), do jaké výšky a s jakou orientací připojení umístíte. Dodatečná změna je možná, přináší však další zbytečné náklady a zásah do hotového komínu.

- Do tvárnice vyřízněte čtvercový otvor odpovídající rozmeru speciální izolace pro připojení (poz. 11) a izolaci nasadte na hrdlo T-kusu. Tuto izolaci použijte vždy. Umožňuje dilataci v místě připojení. Proto omítku ani obklad neprovádějte až k hrdlu. V případě potřeby můžete izolaci svisle zúžit.

- Kouřovod připojujte vždy pomocí systémového adaptérů (poz. 15). Ten není součástí základní sestavy. Jeho rozdíl zvolte podle průměru kouřovodu (adaptér může plnit zároveň funkci redukce). Pokud musíte adaptér namontovat ihned při montáži komínu (např. při napojení přes zeď), použijte adaptér, který rozdílem odpovídá průřezu komínu a případně následně doplňte redukci.

#### Využití nadstřešní části komínu

Pokud je část komínu nad úrovní střešní konstrukce výšší než 1,3 m, je nutné komín využít.

- K využití použijte ocelové dráty o průměru 8 ÷ 12 mm.

- Armujte vždy všechny čtyři otvory v rozích tvárníc.

- Délka armování odpovídá dvojnásobku délky nadstřešní části komínu. Při začlenění na toto provedení musíte myslit, a v dané výšce pod střechou zaslepte otvory (např. čtverečky plechu).

- Otvory následně důkladně prolijte vodou a poté vyplňte řídkým betonem min. třídy B15, v části komínu, která se má armovat. Lepidlo KOM 19 naneste I z vnitřní strany otvorů, aby řídký beton nevytekal do izolace.

Při výšce nadstřešní části komínu více jak 1,8 m vždy konzultujte provedení s odpovědnou osobou.

#### Isolace

- Izolace pro PLEWA Classic je již součástí keramických vložek. Při vkládání vložek do komínových tvárnic je nutné dát pozor aby nebyla izolace zasouváním posunuta, nebo poškozena. V místě komínového připojení použijte přiloženou dilatační izolaci viz. popis komínového připojení.

#### Hlava komínu

- Ukončení komínu se provádí nerezovým dilatačním dílem a betonovou krycí deskou (obr. 7).


- Poslední roura má být ukončena 5 cm pod horní hranou poslední tvárnice.

- Do roury nasuňte dilatační díl. Pokud by dilatační díl nešel zasunout volně, rouru je potřeba přibroustit. Následně na dilatační díl naneste kyselinovzdorný tmel Plewa a na komínovou tvárnici lepidlo KOM 19.


- Osadte krycí deskou.

- Přebytečný (vytláčený) tmel na vnitřní straně dilatačního dílu setřete, rovněž očistěte vytlačené lepidlo. Spára mezi krycí deskou a dilatačním dílem musí být utěsněna a začištěna !!!

**obr. 7**

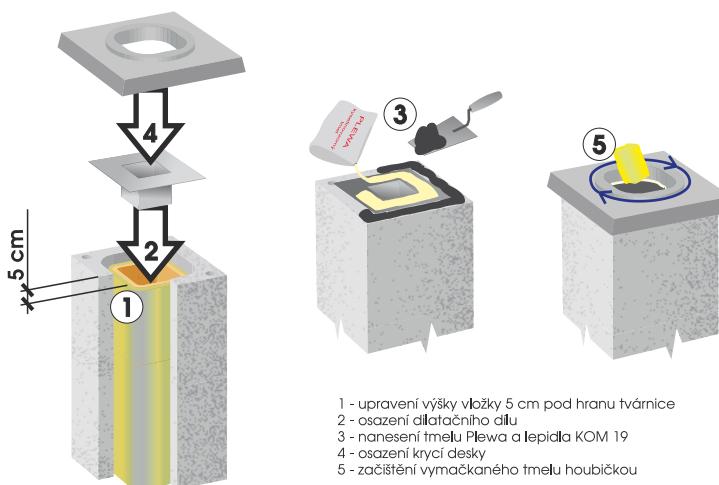


**obr. 8 - detail průchodu komínu stropem a střechou**

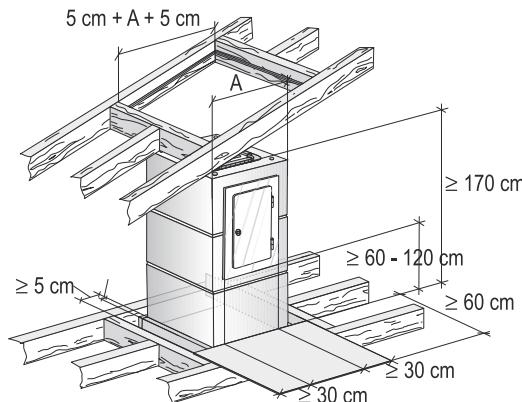

**obr. 9 - detail provedení komínového základu**


Provedení komínového základu je závislé na výšce komínu a typu podloží. Základ komínu v novostavbě je mnohdy řešen v rámci provedení základových pasů, nebo únosností základové desky či stropu. Pro konkrétní řešení se poradte s odpovědnou osobou !!!

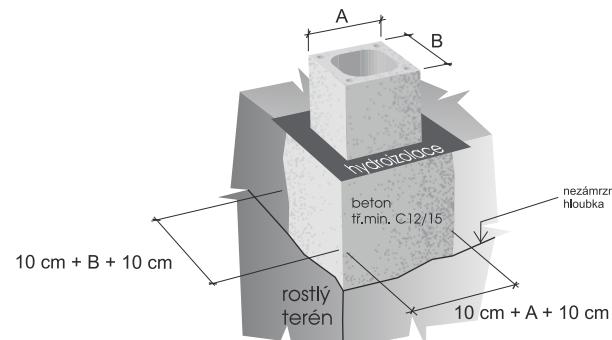


**Možné varianty odvodu kondenzačního nádoby s doplňkovým příslušenstvím  
(není součástí základní sestavy)**

- 10) Misku lze propojit pomocí sifonu (volitelný díl) do odpadu.  
Pro tuto variantu je možné zvolit výšku základního dílu 50 nebo 33 cm.  
Pro přístup k základnímu dílu je nutné upravit první i druhou komínovou tvárnici a osadit plechová revizní dveří.
- 11) Vývod z misky zavést do kondenzační nádoby (volitelný díl).  
Pro tuto variantu je možné zvolit výšku základního dílu pouze 50 cm.  
Pro přístup k základnímu dílu je nutné upravit první i druhou komínovou tvárnici a osadit plechová revizní dveří.

**obr. 10 - odvod sifonem**

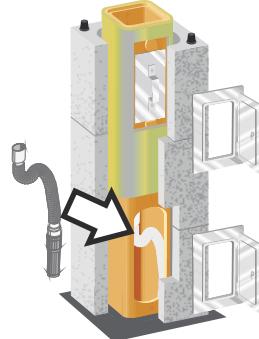

**obr. 11 - odvod do nádoby**

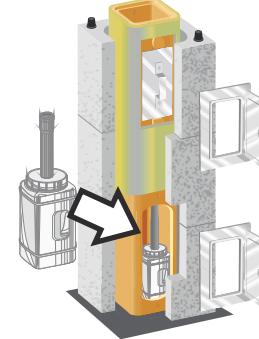

**Příprava tmelu  
pro lepení  
keramických vložek**



**Obsah balení:**

- odměrka na vodu
- sáčky se směsí lepidla
- nůžky
- stahovací PVC pásky
- houbička

- 1 - otevřete sáček
- 2 - nalijte vlažnou vodu (1x odměrka na sóček)
- 3 - uzavřete sáček PVC páskou
- 4 - promačkejte obsah až po jeho zahrátí (cca. 5 min)
- 5 - odstříhněte malý roh sáčku
- 6 - provedeným otvorem nanášejte tmel na keramické vložky,  
**zpracovatelnost tmelu 1 hodina, po uplynutí doby nepoužívat !!!**
- 8 - vytlačený tmel spárou do průduchu očistěte přiloženou houbičkou

Po 24 hodinách je tmel vytvrzený.  
Po 3 dnech zajištěna vodotěsnost tmelených spojů.

**! Při teplotě pod 10°C prostředí použít k promísení horkou vodu, pod teplotu 5°C nepoužívat !!!**

**UPOZORNĚNÍ:**  
Tmel ani části balení nepoužívejte k jinému účelu, než jsou určeny a uchovávejte je mimo dosah dětí.  
V případě požití nebo vniknutí směsi do očí, proplachujte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.